


# COFFRET D'ALIMENTATION 1A

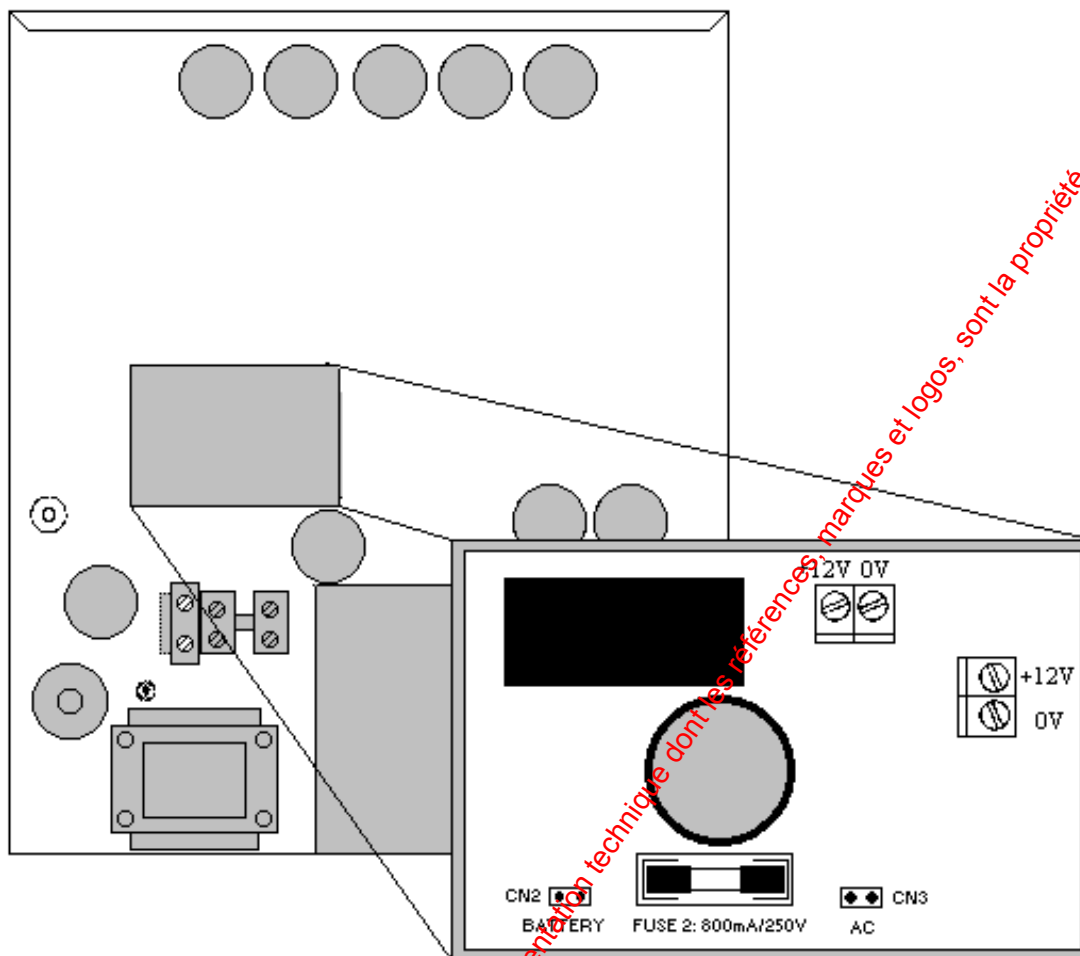

## BORNIER CARTE ALIMENTATION

Connecteur CN2	Sortie pour charge batterie (borne + à droite, cordons livrés avec le chargeur) Emplacement pour batterie de 6Ah Câble rouge pour le +12V batterie Câble noir pour le 0V batterie
Connecteur CN3	Connexion du transformateur (220V/16V <sub>AC</sub> )
Borniers de sortie d'alimentation	+12V Positif d'alimentation 0V Négatif d'alimentation